

Цифровой Мультиметр

Модель: ZT-C2

Руководство Пользователя



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный прибор представляет собой цифровой мультиметр с функцией автоматического выбора диапазонов, измерением истинных среднеквадратических значений. Оснащен LCD дисплеем с подсветкой, фонариком; разрядность шкалы – 4000 отсчетов. Питание прибора осуществляется с помощью батареек.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы прибором, во избежание поражения электрическим током, возникновения пожара или причинения вреда здоровью, следует ознакомится с информацией, касающейся техники безопасности.

- Запрещается превышать максимально допустимые значения, указанные в руководстве.
- Перед измерением напряжения свыше 25В для переменного тока и 36В для постоянного тока проверьте надежность подключения щупов и изоляции токоведущих частей.
- Перед сменой режима измерения отключите все питающие напряжения схемы.
- Работа с прибором при неверно установленном режиме или диапазоне представляет опасность. При превышении максимально допустимых значений выбранного диапазона на дисплее появится символ «OL».
- Предупреждающие знаки:

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| | Опасное напряжение | | Заземление |
| | Двойная изоляция | | Низкий заряд батареи |
| | Осторожно, риск получения повреждений (см. Руководство Пользователя) | | |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Электрические характеристики | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------|----------------|----------------|-------------------------------|--|--|--|
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность | Макс. значение | Прочее | | | |
| Напряжение DC (В) | 4.000В | 0.001В | $\pm(0.5\%+3)$ | 600В | | | | |
| | 40.00В | 0.01В | | | | | | |
| | 400.0В | 0.1В | | | | | | |
| | 600В | 1В | | | | | | |
| Напряжение DC (мВ) | 40.00мВ | 0.01мВ | $\pm(1.0\%+3)$ | 400mВ | | | | |
| | 400.0мВ | 0.1мВ | | | | | | |
| Напряжение AC (В) | 4.000В | 0.001В | | 600В | | | | |
| | 40.00В | 0.01В | | 600В | | | | |
| | 400.0В | 0.1В | | 400mВ | | | | |
| | 600В | 1В | | 400mВ | | | | |
| Напряжение AC (мВ) | 40.00мВ | 0.01мВ | | 400mВ | | | | |
| | 400.0мВ | 0.1мВ | | 400mВ | | | | |
| Сила тока DC (A) | 4.000А | 0.001А | $\pm(1.2\%+3)$ | 10А | | | | |
| | 10.00А | 0.01А | | 400mA | | | | |
| Сила тока DC (mA) | 40.00mA | 0.01mA | | 10A | | | | |
| | 400.0mA | 0.1mA | | 400mA | | | | |
| Сила тока AC (A) | 4.000А | 0.001А | $\pm(1.5\%+3)$ | 10А | | | | |
| | 10.00А | 0.01А | | 400mA | | | | |
| Сила тока AC (mA) | 40.00mA | 0.01mA | | 10A | | | | |
| | 400.0mA | 0.1mA | | 400mA | | | | |
| Сопротивление | 400.0Ω | 0.1Ω | $\pm(0.5\%+3)$ | 40MΩ | | | | |
| | 4.000kΩ | 0.001kΩ | | | | | | |
| | 40.00kΩ | 0.01kΩ | | | | | | |
| | 400.0kΩ | 0.1kΩ | | | | | | |
| | 4.000MΩ | 0.001MΩ | $\pm(1.5\%+3)$ | 40MΩ | | | | |
| | 40.00MΩ | 0.01MΩ | | | | | | |
| Частота | 4.000Гц | 0.001Гц | $\pm(1.0\%+2)$ | 10.00 МГц | | | | |
| | 40.00Гц | 0.01Гц | | | | | | |
| | 400.0Гц | 0.1Гц | | | | | | |
| | 4.000кГц | 0.001кГц | | | | | | |
| | 40.00кГц | 0.01кГц | | | | | | |
| | 400.0кГц | 0.1кГц | | | | | | |
| | 3.000МГц | 0.001МГц | | | | | | |
| Температура | -30°C-1000°C (-22°F-1832°F) | | | | | | | |
| NCV | $\sqrt{}$ (NCV - Бесконтактное измерение значений напряжения) | | | | Исключить входное напряжение! | | | |
| Проверка диодов | \sqrt (Прямой постоянный ток 5mA, напряжение 3В) | | | | | | | |
| Целостность цепи | \sqrt (не более 50Ω) | | | | | | | |

Общие характеристики


| | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|---|
| Дисплей (LCD) | 4000 цифры | TRUE RMS (ИСКЗ) | ✓ |
| Выбор диапазонов | Автоматический режим | Фиксация значений | ✓ |
| Материал | ABS/PVC | Подсветка | ✓ |
| Частота обновления | 3 раза/сек. | Фонарик | ✓ |
| Индикация разряда батареи | ✓ | Автоотключение | ✓ |

| Конструкционные параметры | |
|---------------------------|-----------------|
| Размеры | 120*60*33мм. |
| Вес | 137.5г |
| Тип батареи | 1.5В AAA * 2шт. |
| Гарантия | 1 год |

| Условия окружающей среды | |
|--------------------------|----------|
| Эксплуатация | 0~40°C |
| Влажность | <75% |
| Хранение | -20~60°C |
| Влажность | <80% |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

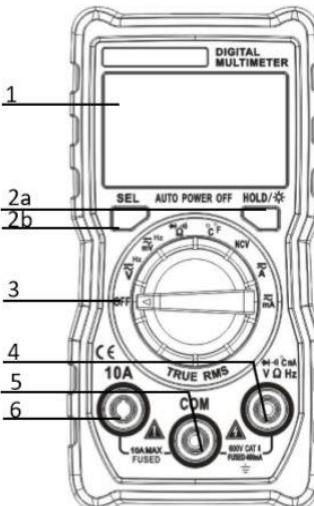

1. LCD дисплей.

2. Кнопочная панель:

2a. Кнопка «HOLD».

Для фиксации значения нажмите данную кнопку – на дисплее появится индикатор «HOLD», для выхода из режима фиксации значений нажмите данную кнопку повторно. Для включения подсветки/фонарика нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 2 секунд, повторите эту же процедуру для их выключения.

2b. Кнопка «SELECT».

Используется для переключения режимов AC/DC, Сопротивление, Частота, Проверка диодов/целостности цепи.

3. Поворотный переключатель.

Используется для выбора необходимой функции, а также для установки необходимого диапазона. (Переключение производится, начиная с позиции «OFF», по часовой стрелке).

За. OFF – выключено.

3б. Напряжение AC (B)/DC (B) /Частота (Напряжение - V).

3в. Напряжение AC (mB)/DC (mB) /Частота (Напряжение - mV).

3г. Целостность цепи/Проверка диодов /Сопротивление.

3д. Температура.

3е. NCV (Бесконтактное измерение значений напряжения).

3ж. Сила тока AC/DC (A) (Сила тока - A).

3з. Сила тока AC/DC (mA) (Сила тока - mA).

4. $\frac{V}{\Omega} \text{Hz}$: входной разъем для измерения напряжения, сопротивления, емкости, частоты, температуры, силы тока (mA), рабочего цикла, проверки диодов и целостности цепи.

5. COM: универсальный входной разъем.

6. 10A: входной разъем для измерения силы тока (A).

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо .
- Установите ручку поворотного переключателя в положение режима измерения напряжения «V» или «mV».
- Нажмите кнопку «SELECT» для выбора режима AC/DC.
- Подключите измерительные провода к измеряемой цепи.
- Считайте значение, отобразившееся на дисплее.

Внимание:

- Запрещается превышать максимально допустимые значения напряжения, указанные в руководстве.
- В процессе измерений запрещено дотрагиваться до измеряемой цепи.

ВНИМАНИЕ:

В процессе измерений не подавайте на вход напряжение, превышающее 36В для постоянного и 25В для переменного напряжения.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

- Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный измерительный провод в гнездо или «10A» (в зависимости от значений силы тока).
- Установите ручку поворотного переключателя в положение режима измерения тока «A» или «mA».
- Нажмите кнопку «SELECT» для выбора режима AC/DC.
- Разомкните измеряемую цепь. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи и подайте питание.
- Считайте значение, отобразившееся на дисплее.

Внимание:

- Запрещается превышать максимально допустимые значения тока, указанные в руководстве.
- Используйте гнездо «10A» и режим «A» если измеряемая величина точно неизвестна. Затем, при необходимости, переключите режим измерения на «mA» и используйте гнездо .

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

- Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо .
- Установите ручку поворотного переключателя в положение «Сопротивление», на дисплее отобразится символ «OL».
- Подсоедините щупы к исследуемому сопротивлению.
- Считайте значение, отобразившееся на дисплее.

Внимание:

- Перед измерением сопротивления в цепи, убедитесь, что электропитание схемы отключено и возможные конденсаторы разряжены.
- В режиме измерения сопротивления запрещено подавать напряжение.

ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ

- Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо .
- Установите ручку поворотного переключателя в положение «Сопротивление», нажмите кнопку «SELECT» для переключения режимов проверки Целостности цепи/Диодов.
- Соедините измерительные провода с исследуемой цепью.
- Если сопротивление будет около 50Ω, раздастся звуковой сигнал.

Внимание:

- В режиме проверки целостности цепи запрещено подавать напряжение.

ПРОВЕРКА ДИОДОВ

- Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо .
- Установите ручку поворотного переключателя в положение «Сопротивление», нажмите кнопку «SELECT» для переключения режимов проверки Целостности цепи/Диодов.
- Подключите измерительные провода к проверяемому диоду: красный провод к аноду, а чёрный – к катоду.
- На дисплей будет показано приблизительное падение напряжение на диоде при протекании через него прямого тока.
- При обратном подключении измерительных проводов к диоду на дисплее отобразится символ «OL».

Внимание:

- В режиме проверки диодов запрещено подавать напряжение.
- Перед проведением проверки диодов убедитесь, что электропитание схемы отключено и возможные конденсаторы разряжены.

ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ

- Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо .
- Установите ручку поворотного переключателя в положение режима измерения Частоты.
- Соедините измерительные провода с исследуемой цепью.
- Считайте значение частоты/рабочего цикла, отобразившееся на дисплее.

Внимание:

- Режим измерения Частоты возможно использовать при измерении высокой частоты с низким напряжением.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Вставьте чёрный штекер термопары в гнездо «COM», а красный – в гнездо .
- Установите ручку поворотного переключателя в положение режима измерения Температуры. На дисплее отобразится значение показателя температуры окружающей среды. При помощи кнопки «Select» выберите необходимую шкалу °C или °F.
- Подключите рабочий конец термопары к объекту измерения.
- Считайте значение температуры, отобразившееся на дисплее.

Внимание:

- В режиме измерения температуры запрещено подавать напряжение.

БЕСКОНТАКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ

- Установите поворотный переключатель в режим «NCV».
- Проведите прибор вдоль исследуемого объекта, когда внутренний сенсор обнаружит напряжение переменного тока, прибор издаст звуковой сигнал. Чем больше напряжение, тем быстрее прозвучат звуковые сигналы.

Вторая функция режима NCV- определение фазы:

Вставьте красный измерительный провод в гнездо , коснитесь линии под напряжением (L-ФАЗА) и нулевой линии (N-Ноль) источника питания. Определить тип линии (L-Line или N-line) можно по звуковым сигналам. Если сигналы сильные, тип линии - L-Line, если нет – N-line.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Мультиметр автоматически переходит в «спящий» режим если в течение 15 минут не происходит переключение поворотного переключателя или нажатие кнопок прибора.
- За минуту до выключения прибор пять раз издаст короткие звуковые сигналы.
- Нажатие кнопки «Select» выводит прибор из «спящего» режима в рабочий.
- При нажатии кнопки «Select» и кнопки включения прибора режим автоматического выключения деактивируется – прозвучат пять звуковых сигналов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена элементов питания и предохранителей должна производиться только после изучения надлежащего способа замены, при наличии возможности провести соответствующую калибровку, тест качества работы и эксплуатирования и наличия Руководства по эксплуатации.

- Не эксплуатируете и не храните прибор в условиях высокой температуры или влажности, во взрыво- и огнеопасных средах или при воздействии сильных магнитных полей.
- Для чистки прибора используйте увлажненную ткань и мягкое моющее средство, не используйте для чистки абразивы и растворители.
- Перед проведением чистки прибора исключите все входные сигналы.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, извлеките из него батарею во избежание ее саморазряда.
- При появлении на дисплее символа , замените батареи, для этого:
 - Выкрутите винты и откройте отсек батареи.

6. Извлеките батареи и замените их новыми соответствующего типа.
- в. Закройте отсек батареи, закрепите крышку винтами.
6. Замена предохранителя. Для замены предохранителя см. шаги выше. При замене используйте только предохранитель указанного типа и номинала.

Внимание:

1. Запрещается превышать максимально допустимые значения, указанные в руководстве.
2. При измерении силы тока, проверки диодов и целостности цепи убедитесь, что электропитание схемы отключено.
3. Не используйте прибор если в него не установлены элементы питания или крышка батарейного отсека не закреплена должным образом.
4. При замене элементов питания или предохранителя убедитесь в том, что прибор выключен и измерительные провода не подключены к цепи.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если функционирование прибора нарушено, обратите внимание на указанные ниже ошибки и способы их устранения. Если эти способы не восстанавливают работу прибора, обратитесь к производителю.

| Проблема | Способ устранения |
|-------------------------|--|
| Ошибки в работе дисплея | Низкий уровень заряда элемента питания, замените элемент питания |
| Символ «» | Замените элемент питания |
| Отсутствует входной ток | Замените предохранитель |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изделия, у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. Обмен неисправных изделий осуществляется через торговую сеть при предъявлении чека и гарантийного талона. Изделия с механическими повреждениями гарантии не подлежат.

Дата продажи

Штамп магазина