

Цифровой Мультиметр

Модель: ZT98

Руководство Пользователя

EAC

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный прибор представляет собой цифровой мультиметр с функцией автоматического выбора диапазонов. Оснащен LCD дисплеем с подсветкой, разрядность шкалы – 1999 отсчетов. Питание прибора осуществляется с помощью батареек. Мультиметры данной серии предназначены для измерения постоянного (DC) и переменного (AC) напряжения, постоянного (DC) и переменного (AC) тока, сопротивления, проверки диодов и целостности цепи.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы прибором, во избежание причинения вреда здоровью, повреждению мультиметра или иных приборов, следует прочесть и руководствоваться следующими положениями:

1. Запрещается превышать максимально допустимые значения, указанные в руководстве.
2. Перед измерением напряжения свыше 25В для переменного тока и 36В для постоянного тока проверьте надежность подключения щупов и изоляции токоведущих частей.
3. Перед сменой режима измерения отключите все питающие напряжения схемы.
4. Работа с прибором при неверно установленном режиме или диапазоне представляет опасность. При превышении максимально допустимых значений выбранного диапазона на дисплее появится символ «OL».
5. Предупреждающие знаки:

	Опасное напряжение		Заземление
	Двойная или усиленная изоляция		Низкий заряд батареи
	Осторожно, риск получения повреждений (см. Руководство Пользователя)		

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Электрические характеристики								
Функция	Диапазон	Разрешение	Точность	Макс. значение	Прочее			
Напряжение DC	200.0мВ	0.1мВ	$\pm(0.8\%+5)$	1000В				
	2.000В	0.001В						
	20.00В	0.01В						
	200.0В	0.1В						
	1000В	1В						
Напряжение AC (В)	2.000В	0.001В	$\pm(1.2\%+5)$	750В	40Гц-400Гц			
	20.00В	0.01В						
	200.0В	0.1В						
	750В	1В						
Сила тока DC (µA)	200.0µA	0.1µA	$\pm(1.2\%+5)$	2000µA				
	2000µA	1µA						
Сила тока DC (mA)	20.00mA	0.01mA						
	200.0mA	0.1mA						
Сила тока AC (µA)	200.0µA	0.1µA						
	2000µA	1µA	$\pm(1.5\%+5)$	2000µA	40Гц-400Гц			
Сила тока AC (mA)	20.00mA	0.01 mA						
	200.0mA	0.1mA						
Сопротивление	200.0Ω	0.1Ω		20MΩ				
	2.000kΩ	0.001kΩ						
	20.00kΩ	0.01kΩ	$\pm(1.0\%+5)$					
	200.0kΩ	0.1kΩ						
	2.000MΩ	0.001MΩ						
Проверка диодов	20.00MΩ	0.01MΩ	$\pm(2.5\%+5)$					
Целостность цепи								

Общие характеристики

Дисплей (LCD)	1999 цифры	
Выбор диапазонов	Автоматический режим	
Материал	ABS	
Частота обновления	3 раза/сек.	
True RMS	x	
Фиксация значений	x	
Подсветка	√	
Индикация разряда батареи	√	
Автоотключение	√	
Конструкционные параметры		
Размеры	130*65*32мм.	
Вес	114г/128г (без батареек/с батарейками)	
Тип батареи	1.5В AAA * 2шт.	
Гарантия	1 год	
Условия окружающей среды		
Эксплуатация	Температура	0~40°C
	Влажность	<75%
Хранение	Температура	-20~60°C
	Влажность	<80%
Техника безопасности		
EN 61010-1:2010; EN 61326-1:2013; FCC Часть 5 Подчасть В:2016		
Стандартная комплектация		
Батарейки *2шт.; Щупы *1 пара; Руководство Пользователя; Подарочная Упаковка		

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

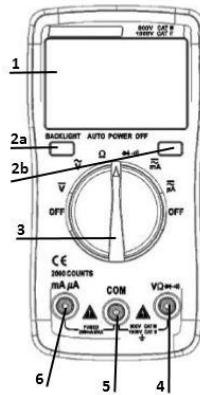

1. LCD дисплей.
2. Кнопочная панель.
- 2a. Кнопка «HOLD».

Нажмите данную кнопку для фиксации значения в процессе измерения – на дисплее будет гореть индикатор «HOLD». Для выхода из режима фиксации значений нажмите данную кнопку повторно. Для включения фоновой подсветки нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 2 секунд. Повторите это же действие для выключения фоновой подсветки.

- 2b. Кнопка «Select».

Используется для выбора режимов DC/AC, Проверка диодов/Проверка целостности цепи.

3. Поворотный переключатель.

Используется для выбора необходимой функции, а также для установки необходимого диапазона. (Переключение производится, начиная с позиции «OFF», по часовой стрелке).

- 3a. OFF – выключено.
- 3b. Напряжение DC.
- 3в. Напряжение AC.
- 3г. Сопротивление.
- 3д. Проверка диодов/Проверка целостности цепи.
- 3е. Сила тока DC/ Сила тока AC (mA) (режим mA).
- 3ж. Сила тока DC/ Сила тока AC (µA) (режим µA).
- 3з. OFF – выключено.
4. VΩHz: входной разъем для измерения напряжения, сопротивления, проверки диодов и целостности цепи.
5. COM: универсальный входной разъем.
6. mA/µA: входной разъем для измерения тока AC/DC.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо «VΩ».

- Установите ручку поворотного переключателя в положение режима измерения напряжения DC.
- Подключите измерительные провода к измеряемой цепи.
- Считайте значение, отобразившееся на дисплее.

Внимание:

- Запрещается превышать максимально допустимые значения напряжения, указанные в руководстве.
- В процессе измерений запрещено дотрагиваться до измеряемой цепи.

ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо «VΩ».
- Установите ручку поворотного переключателя в положение режима измерения напряжения AC.
- Подключите измерительные провода к измеряемой цепи.
- Считайте значение, отобразившееся на дисплее.

Внимание:

- Запрещается превышать максимально допустимые значения напряжения, указанные в руководстве.
- В процессе измерений запрещено дотрагиваться до измеряемой цепи.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

- Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный измерительный провод в гнездо «mA/μA».
- Установите ручку поворотного переключателя в положение режима измерения тока mA или μA.
- Нажмите кнопку «SELECT» для выбора режима AC/DC.
- Разомкните измеряемую цепь. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи и подайте питание.
- Считайте значение, отобразившееся на дисплее.

Внимание:

- Запрещается превышать максимально допустимые значения тока, указанные в руководстве.
- Используйте режим mA если измеряемая величина точно неизвестна. При необходимости переключите режим измерения на μA.

ВНИМАНИЕ:

В процессе измерений не подавайте на вход напряжение, превышающее 36В для постоянного и 25В для переменного напряжения.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

- Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо «VΩ».
- Установите ручку поворотного переключателя в положение «Сопротивление», на дисплее отобразится символ «OL».
- Подсоедините щупы к исследуемому сопротивлению.
- Считайте значение, отобразившееся на дисплее.

Внимание:

- Перед измерением сопротивления в цепи, убедитесь, что электропитание схемы отключено и возможные конденсаторы разряжены.
- В режиме измерения сопротивления запрещено подавать напряжение.

ПРОВЕРКА ДИОДОВ

- Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо «VΩ».
- Установите ручку поворотного переключателя в положение режима проверки диодов.
- Подключите измерительные провода к проверяемому диоду: красный провод к аноду, а чёрный – к катоду.
- На дисплей будет показано приблизительное падение напряжение на диоде при протекании через него прямого тока.
- При обратном подключении измерительных проводов к диоду на дисплее отобразится символ «OL».

Внимание:

- В режиме проверки диодов запрещено подавать напряжение.
- Перед проведением проверки диодов убедитесь, что электропитание схемы отключено и возможные конденсаторы разряжены.

ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ

- Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо «VΩ».
- Установите ручку поворотного переключателя в положение режима проверки диодов, затем нажмите кнопку «Select» для перехода в режим проверки целостности цепи.

- Соедините измерительные провода с исследуемой цепью.
- Если сопротивление будет менее 50Ω, раздастся звуковой сигнал.

Внимание:

В режиме проверки целостности цепи запрещено подавать напряжение.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Мультиметр автоматически переходит в «спящий» режим если в течение 15 минут не происходит переключение поворотного переключателя или нажатие кнопок прибора.
- За минуту до выключения прибор пять раз издаст короткие звуковые сигналы.
- Нажатие кнопки «Select» выводит прибор из «спящего» режима в рабочий.
- При нажатии кнопки «Select» и кнопки включения прибора прозвучат пять звуковых сигналов, режим автоматического выключения деактивируется.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена элементов питания и предохранителей должна производиться только после изучения надлежащего способа замены, при наличии возможности провести соответствующую калибровку, тест качества работы и эксплуатирования и наличия Руководства по эксплуатации.

- Не эксплуатируйте и не храните прибор в условиях высокой температуры или влажности, во взрыво- и огнеопасных средах или при воздействии сильных магнитных полей.
- Для чистки прибора используйте увлажненную ткань и мягкое моющее средство, не используйте для чистки абразивы и растворители.
- Перед проведением чистки прибора исключите все входные сигналы.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, извлеките из него батарею.
- При появлении на дисплее символа «», замените батареи, для этого:
 - Выверните винты и откройте отсек батареи.
 - Извлеките батареи и замените их новыми соответствующего типа.
 - Закройте отсек батареи, закрепите крышку винтами.
- Замена предохранителя. Для замены предохранителя см. шаги выше. При замене используйте только предохранитель указанного типа и номинала.

Внимание:

- Запрещается превышать максимально допустимые значения, указанные в руководстве.
- При измерении сопротивления, проверки диодов и целостности цепи убедитесь, что электропитание схемы отключено и возможные конденсаторы разряжены.
- Не используйте прибор если в него не установлены элементы питания или крышка батарейного отсека не закреплена должным образом.
- При замене элементов питания или предохранителя убедитесь в том, что прибор выключен и измерительные провода не подключены к цепи.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если функционирование прибора нарушено, обратите внимание на указанные ниже ошибки и способы их устранения. Если эти способы не восстанавливают работу прибора, обратитесь к производителю.

Проблема	Способ устранения
Ошибки в работе	Низкий уровень заряда элемента питания, замените элемент питания
Символ «»	Замените элемент питания
Отсутствует входной ток	Замените предохранитель

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изделия, у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. Обмен неисправных изделий осуществляется через торговую сеть при предъявлении чека и гарантийного талона. Изделия с механическими повреждениями гарантии не подлежат.

Дата продажи

Штамп магазина

